

AURIKOKIVEN KOULULLA TEHTIIN KOSTEUSMITTAUKSIA

Koululla tehtiin tarkempia kosteusmittauksia kesällä Ympäristökeskuksen havaintojen pohjalta.

TULOKSIA

Keittiön astianpalautuslinjan alapuolisessa väliseinärakenteessa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja. Väliseinän kosteus mitattiin kahdesta syvyydestä porareikämittausmenetelmällä, ja seinän rakenne todettiin kosteaksi. Alapohjan rakenteesta ei sen sijaan havaittu poikkeavia kosteusarvoja. Astianpalautuspiste pestään viikoittain runsaalla vedellä ja vettä roiskuu myös seinille, tämä on todennäköisesti syynä todettuun kosteusvaurioon.

Yhdessä WC-tilassa (B115-2) todettiin kohonneita pintakosteusarvoja väliseinän läheisyydessä. Kosteus mitattiin myös lattiapäällysteen alapuolelta viiltomittausmenetelmällä. Lattiamaton ja betonin välinen tila todettiin kosteaksi. Kosteusvaurion on todennäköisesti aiheuttanut tilan vuotava bideesuihku. Koska lattian muovimatossa ei ole ylösnostoa, on vuotovesi päässyt muovimaton alle.

KORJAUKSET JA AIKATAULU

- Astianpalautuslinjan väliseinän rakenne kuivatetaan, maalit poistetaan ja pinnoitetaan kosteutta kestävällä pinnoitteella. Runsasta letkuveden käyttöä tulee välttää kyseisessä tilassa.
- WC-tilan (B115-2) vuotava käsisuihku korjataan, muovimatto poistetaan, kuivatetaan ja pinnoitetaan tarkastusmittausten jälkeen.
- Korjaukset toteutetaan viimeistään joululoman aikaan A-kumppanit Oy:n toimesta.



Tiedote

19.8.2022

LISÄTIETOJA

sisailma@vantaa.fi